

## Philipp Jagla

---

**Von:** Jürgen Reuther  
**Gesendet:** Dienstag, 6. Mai 2025 15:07  
**An:** Philipp Jagla  
**Betreff:** WG: 1620 Filmstudio - Verdunkelungsvorhang / Mängel  
**Anlagen:** 2025-05-05\_1620 Filmstudio Vorhänge.pdf

**Priorität:** Hoch

---

**Von:** Daniel.Maltusch@ergo.de <Daniel.Maltusch@ergo.de>  
**Gesendet:** Dienstag, 6. Mai 2025 14:43  
**An:** Jürgen Reuther <juergen.reuther@reuther.de>  
**Cc:** Ralf.Eichler@ergo.de; mm@steamarchitekten.com; Andrea.Spengler@ergo.de; tpd@ergo.de; Petra.Krombach@ergo.de; jmm.ext@plan-union.de  
**Betreff:** 1620 Filmstudio - Verdunkelungsvorhang / Mängel  
**Priorität:** Hoch

Hallo Herr Reuther,

wie heute besprochen:

Ihr Mitarbeiter war gestern vor Ort, um den Verdunkelungsvorhang in einzelnen Teilstücken zu montieren. Ich habe mir die Einbausituation angesehen und die beigefügten Fotos kommentiert, s. PDF anbei.

Festzuhalten ist, dass wir aufgrund der Nutzungsanforderung eine komplette Verdunkelung des Studios durch einen lichtdichten Vorhang vorsehen müssen!

Das haben wir im Vorfeld zur Beauftragung in verschiedenen Terminen besprochen.

Anbei eine erste Auflistung meiner festgestellten Mängel - die Kollegen von FMD2D sollen sich bitte auch ein Bild machen.

- **Der Stoff ist – entgegen der Zusage / Erwartung – nicht ausreichend lichtdicht!**  
**Lt. Bemusterung sollte der Stoff Columbus TREND Schwarz (Dessin 1910) eine Lichtdämpfung von 99,96% erzielen.**
- Der Abschluss an der Führungsschiene und Bodenanschluss ist – entgegen der Zusage – nicht lichtdicht!
- Der Vorhang schließt seitlich nicht an die Wand zur Schleuse an, daher der Lichteinfall!
- Die Vorhangsegmente sind – entgegen der Zusage - nicht alle durch Klettverschlüsse und damit nicht lichtdicht verbunden.
  - es fehlen Klettverschlüsse an mindestens 2 von 5 Schnittstellen!
  - an einer Schnittstelle sind jeweils zwei gleiche Klettseiten verwendet worden, das hält nicht.
- Der Vorhang ist nicht auf die gesamte Länge ausgerichtet, daher zu kurz!
- Warum sind keine schwarzen Klettverschlüsse verwendet worden?
- Die Vorhangsschiene hinter Set 2 ist nicht, wie mit Ihnen besprochen, installiert.
- Der Vorhang reicht hinter Set 2 nicht bis zur „Parkposition“ (Ende der Schiene > Torx-Schrauben als „Stopper“)
- Die Bedienung ist schwergängig bzw. die Vorhänge sind selbst schwer und durch einen Laien (ohne Leiter) schlecht zu verschieben.  
Die Klettverbindungen öffnen sich oben beim Ziehen. Die Vorhangsegmente sind zu kurz bzw. gerafft?  
**> Bitte Bedienhinweise liefern !**

Wir benötigen eine Mängelfreie Lösung, die den Betrieb des Studios sicherstellt.

Aus Termingründen und zur Einstellung der Lichttechnik benötigen wir die „Verdunkelung“ jetzt und „so wie sie ist“.

Wir müssen uns mit Ihnen / 2D – und mit IVT / GCD – in dieser Woche über Termine zur Mängelbeseitigung unterhalten.

Bitte senden Sie **uns bis morgen, 07.05. Ihre** Vorschläge zur Nachbesserung zu.

Mit freundlichen Grüßen  
Daniel Maltusch

ERGO Group AG  
Facilitymanagement Düsseldorf  
Projektleiter  
ERGO-Platz 1  
40477 Düsseldorf

Tel 0211 477-3363  
Mobil 0173 4215924  
[Daniel.Maltusch@ergo.de](mailto:Daniel.Maltusch@ergo.de)

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Joachim Wenning  
Vorstand: Dr. Markus Rieß (Vorsitzender), Robin Johnson,  
Mark Klein, Edward Ler, Dr. Lena Lindemann, Dr. Ulf Mainzer, Heiko Stüber  
Sitz: Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 35978